

取扱説明書



コンパクトフルレンジゲージ

オールメタル

PKR261



CE


目次

製品の識別	3
対象	3
用途	3
動作原理	3
1 安全	4
1.1 使用されている記号	4
1.2 取扱資格者	4
1.3 安全に関する一般的な注意事項	4
1.4 責任と保証	4
2 技術データ	5
3 取り付け	8
3.1 取り付け	8
3.1.1 マグネットユニットを外す (CF フランジ付きのゲージのみ)	9
3.2 電気接続	9
3.2.1 Pfeiffer Vacuum の測定ユニットとともに使用する場合	9
3.2.2 他の評価ユニットとともに使用する場合	10
4 動作	12
4.1 測定原理	12
5 メンテナンス	14
5.1 ゲージの調整	14
5.2 ゲージのクリーニングと部品の交換	15
5.2.1 ゲージの分解	16
5.2.2 ゲージをクリーニングする	17
5.2.3 ゲージを組み立てる	18
5.3 問題が発生した場合の対処	19
6 真空システムからゲージを外す	20
7 製品の返送	21
8 アクセサリ	21
9 スペアパーツ	22
10 廃棄	23
付録	24
A : 測定信号と圧力の関係	24
B:ガスの種類による違い	26
汚染申告書 Declaration of contamination	28

本書内の参照先の表示には記号（→ XY）を、他の資料内の参照先の表示には記号（→ [Z]）を使用します。

製品の識別

Pfeiffer Vacuum にご連絡いただく場合は、製品の銘板に書いてある情報を
お知らせください。

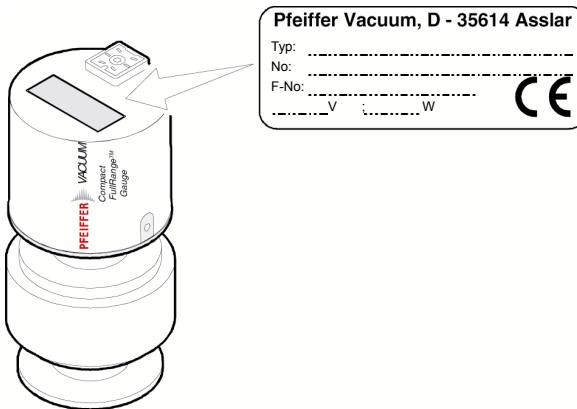

対象

本書は次のパートナンバーの製品に適用されます。

PT R26 250 (DN 25 ISO-KF フランジ)

PT R26 251 (DN 40 ISO-KF フランジ)

PT R26 252 (DN 40 CF-F フランジ)

パートナンバーは製品の銘板に書いてあります。

当社は、予告なく技術的な変更を行う権利を有します。

用途

コンパクトフルレンジゲージ PKR261 は、 5×10^{-9} ~1000mbar の圧力範囲で真空測定を行えるように設計されています。

PKR 261 は、Pfeiffer Vacuum のコンパクトゲージ用測定ユニットまたは他の評価ユニットに接続して使用できます。

動作原理

全測定範囲において、測定信号は圧力の対数として出力されます。

PKR261 ゲージは、2 つの独立した測定システム（ピラニ、および逆マグネットロン原理によるコールドカソードシステム）から構成されています。この 2 つのシステムが組み合わされ、ユーザから見ると 1 つの測定システムのようになっています。

1 安全

1.1 使用されている記号



あらゆる人身事故を防止するための情報。



警告

装置や環境の重大なダメージを防止するための情報。



注意

正しい取り扱いや使用方法に関する情報。この注意に従わない場合異常動作や機器の軽微な損傷が発生する恐れがあります。

1.2 取扱資格者



適格者以外禁止

本書に示されているすべての作業は、適切な技術的訓練を受け必要な経験を有する人、または製品のエンドユーザから指示された人以外が行ってはなりません。

1.3 安全に関する一般的な注意事項

- 該当する法規に従い、使用するプロセス媒体に対する必要な予防措置を講じてください。
素材（→図7）とプロセス媒体との間で起こり得る反応に注意してください。
製品から発生する熱によるプロセス媒体の反応に注意してください。
 - いかなる作業を行う場合も必ず、該当する法規に従い、必要な予防措置を講じてください。本書に示されている安全に関する注意事項にも気を付けてください。
 - 作業を始める前に、真空部品が汚染されていないかチェックしてください。汚染された部品を取り扱うときは、関連法規に従い、必要な予防措置を講じてください。
- 他のユーザにも安全に関する注意事項を徹底してください。

1.4 責任と保証

ユーザまたは第三者が次の行為を行った場合、Pfeiffer Vacuum は一切の責任を負わず、保証は無効になります。

- 本書の説明に従わなかった場合
- 指示に従わずに本製品を使用した場合
- 製品に対して何らかの変更（改造、修正など）を行った場合
- 製品カタログに記載されていないアクセサリを付けて本製品を使用した場合

使用するプロセス媒体に関してはエンドユーザの責任となります。

2 技術データ


許容温度	
保管時	-40°C～+65°C
使用時	+5°C～+55°C (水平に取り付けられており磁気シールドがない場合はフランジ部において最高 150°C)
ベークアウト時	+150°C (電子回路と磁気シールド部は除く)
相対湿度	温度+31°C以下では最大 80% 温度+40°Cでは 50%まで減少
使用	屋内でのみ使用可 最大標高 2000m (6600ft)

測定範囲 (空気、N ₂)	5×10 ⁻⁹ ... 1000 mbar
精度	1×10 ⁻⁸ ～100mbar の範囲で 約±30%
再現性	1×10 ⁻⁸ ～100mbar の範囲で 約±5%
ガスの種類による違い	→付録 B

調整	(→図 14)
ピラニ測定回路	
<HV>トリマポテンショメータ	<1×10 ⁻⁴ mbar (触覚スイッチを押した状態で)
<ATM>トリマポテンショメータ	大気圧
コールドカソード測定回路	調整不要 (ゲージはメーカーで調整されておりメンテナンス不要)

保護タイプ	IP40
最大圧力 (絶対圧)	10bar
	<55°Cの不活性ガスに限る

電源

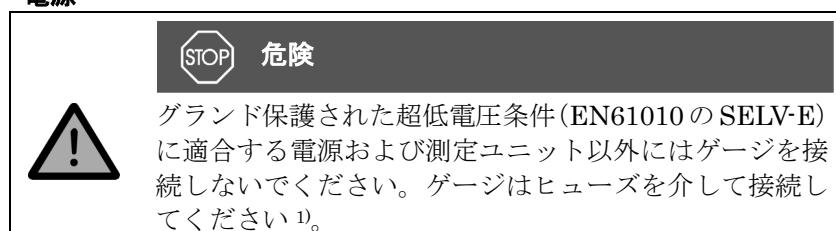

ゲージでの電圧	15.0～30.0V (最大リップル 1Vpp)
消費電力	≤2W ヒューズ ¹⁾ ≤1AT

¹⁾ Pfeiffer Vacuum のコンパクトゲージ用測定制御ユニットはこの条件に適合します。

電源の最小電圧は、ケーブル長に比例して大きくする必要があります。

最大ケーブル長時の電源ユニット 16.0~30.0V

トの電圧

(最大リップル 1Vpp)

電気的な接続

Hirschmann コンパクトコネクタ、Go 6 タイプ、6 ピン、オス

ケーブル

シールド付き 5 極

最大ケーブル長

75m (導体が 0.25mm²の場合)

100m (導体が 0.34mm²の場合)

300m (導体が 1.0mm²の場合)

使用時電圧 (測定チャンバ内)

$\leq 3.3\text{kV}$

使用時電流 (測定チャンバ内)

$\leq 500\mu\text{A}$

出力信号 (測定信号)

約 0V~+10.5V

電圧範囲

対数的、10 倍で 0.6V 増加
(→付録 A)

エラー信号

<0.5V (電源が来ていない)

>9.5V (ピラニ測定エレメントの故障、フィラメントの断線)

出力インピーダンス

$2 \times 10\Omega$

最小負荷

$10\text{k}\Omega$ (短絡防止)

応答時間

圧力によって異なる

$p > 10^{-9} \text{ mbar}$

約 10 ms

$p = 10^{-8} \text{ mbar}$

約 1 s

ゲージ識別

→図 1

ピラニ単独モード

電源コモンを基準にした抵抗値

$11.1\text{k}\Omega$

ピラニ/コールドカソード混合

電源コモンを基準にした抵抗値

モード

$9.1\text{k}\Omega$

次の条件を満足する必要があります

極性

電源コモンに対するピン 1 の極性は必ず正であること。

定電流測定時

測定電流範囲が 0.2~0.3mA であること。

定電圧測定時

測定電圧範囲が 2~3V であること。

グランドの考え方

→図 1

真空フランジ — 測定コモン

$10\text{k}\Omega$ を介して接続

(安全を確保するための最大電圧差 $\pm 50\text{V}$)

電源コモン — 信号コモン


精度を確保するための最大電圧差 $\pm 10\text{V}$)

個々に接続。ケーブル長が 6m 以上の場合は差動測定を推奨。

PT R26 250
(DN 25 ISO-KF フランジ)

真空にさらされる部分の素材	
フランジ	ステンレス鋼 (1.4104)
測定チャンバ	ステンレス鋼 (1.4104)
結合部絶縁	セラミック (Al_2O_3)、ガラス
内部シール	Ag、Cu、軟質半田 (Sn、Ag)
アノード	Mo
イグニッショナエイド	ステンレス鋼 (1.4310/AISI 301)
ピラニ測定チューブ	Ni、Au
ピラニフィラメント	W
内容積	約 20cm ³

寸法 [mm]

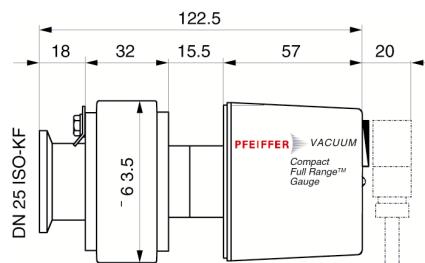


重量

700g

PT R26 251
(DN 40 ISO-KF フランジ)
PT R26 252
(DN 40 CF-F フランジ)

真空にさらされる部分の素材	
フランジ	ステンレス鋼 (1.4306/AISI 304L)
測定チャンバ	ステンレス鋼 (1.4104)
結合部絶縁	セラミック (Al_2O_3)、ガラス
内部シール	Ag、Cu、軟質半田 (Sn、Ag)
アノード	Mo
イグニッショナエイド	ステンレス鋼 (1.4310/AISI 301)
ピラニ測定チューブ	Ni、Au
ピラニフィラメント	W
内容積	約 20cm ³

寸法 [mm]

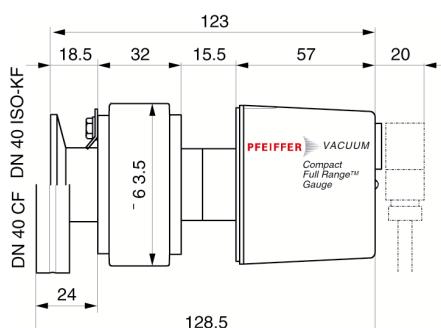

重量

750g (DN 40 ISO-KF フランジ)
995g (DN 40 CF-F フランジ)

3 取り付け

3.1 取り付け

注意



注意：真空部品

汚れや損傷があると真空部品の機能が損なわれます。
真空部品を取り扱う場合は、清浄性を保ち損傷を防ぐための適切な措置を講じてください。

ゲージはどちらの向きにも取り付け可能ですが、必ず、測定チャンバに粒子が侵入しないように取り付けてください (→図13)。フランジ部における最高温度 150°Cでゲージを動作させる必要がある場合は、ゲージを水平に取り付けてください。
スペースに関する条件は「技術データ」の項を参照してください (→図7)。



手順

α 保護キャップを取り外します。



保護キャップはメンテナンスの際に必要です。



β フランジを接続します。

CF フランジを接続する場合は一時的にマグネットユニットを外しておいた方が容易に作業できます (→3.1.1 項)。

ゲージ取り付け後に調整を行います。2つのトリマポテンショメータ<HV>と<ATM>をドライバで回せるように取り付けてください。

危険

注意：真空システムの圧力超過 (>4bar)

(O リングなどの) エラストマーシールによる KF フランジ接続は、このような圧力に耐えられないため、プロセス媒体が漏れて健康を害する恐れがあります。
外側にセンタリングリングが付いた O リングを使用してください。

注意：真空システムの圧力超過 (>1bar)

クランプを誤って開くと、部品に挟まれて怪我をする恐れがあります。
工具を使用しないと開閉できないタイプのクランプ (ホースクリップ・クランプリングなど) を使用してください。

ゲージは、接地された真空チャンバに電気的に接続されていなければなりません。この接続は、EN61010 の保護接続に関する条件に適合しなければなりません。


- CF フランジはこの条件に適合します。
- KF フランジの付いたゲージには、導電性の金属クラ

ンプリングを使用してください。

3.1.1 マグネットユニットを外す(CF フランジ付きのゲージのみ)

必要な工具

- 1.5mm の六角レンチ
- 7.0mm の開口レンチ

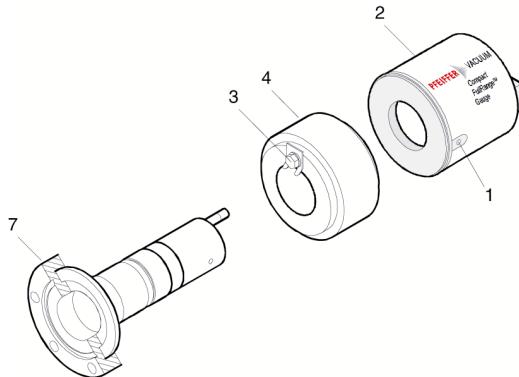

手順

- a) エレクトロニクスユニット(2)の側の六角形のソケットセットネジ(1)を緩めます。
- b) **ねじ曲げないように**に注意しながらエレクトロニクスユニットを外します。
- c) マグネットユニット(4)の六角ネジ(3)を緩めてマグネットユニットを外します。

注意

マグネットの力と、ねじれようとする癖により、マグネットユニットと測定チャンバ(7)が外れにくくなっています。


- d) ゲージと真空システム間をフランジ接続します。
- e) マグネットユニットを元通りに取り付け、六角ネジ(3)でロックします。
- f) エレクトロニクスユニット(2)を慎重に取り付けます (ピラニエレメントのピンがエレクトロニクスユニットの対応する穴に正しく差し込まれるように注意してください)。
- g) ストップに当たるまでエレクトロニクスユニットを押し込み六角ソケットセットネジ(1)でロックします。

3.2 電気接続

3.2.1 Pfeiffer Vacuum の測定ユニットとともに使用する場合

Pfeiffer Vacuum のコンパクトゲージ用測定ユニットとともにゲージを使用する場合は、対応する接続ケーブルが必要です (→図21)。

- コネクタをネジでゲージに固定します。

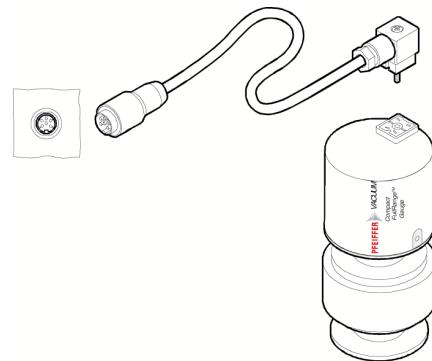

3.2.2 他の評価ユニットとともに使用する場合


本ゲージは、他の評価ユニットでも使用できます。その場合のセンサケーブルはユーザ自身で製作してください。

(導体の断面積が 0.34mm^2 で) ケーブル長さが 10m 以下の場合は、正の信号出力 (ピン 2) と電源コモン (ピン 5)との間で、精度を低下させずに測定信号を直接読み込むことができます。測定ケーブルがこれより長い場合は、信号出力と信号コモン (ピン 3)との間で差圧測定を行う方法をお奨めします (電源ケーブルの接地リード線での電圧降下のために、許容最大ケーブル長におけるコモンモード信号が約 1.0V になります)。

手順



- α** コネクタを準備します
(発注番号→図21)。

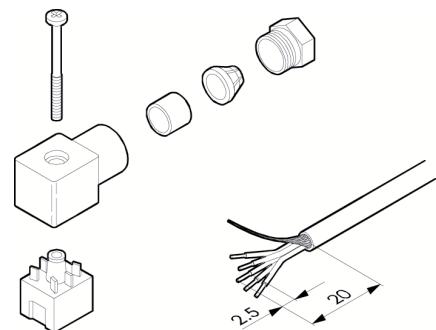

- β** 配線図に従って接続ケーブルをハンダ付けします。


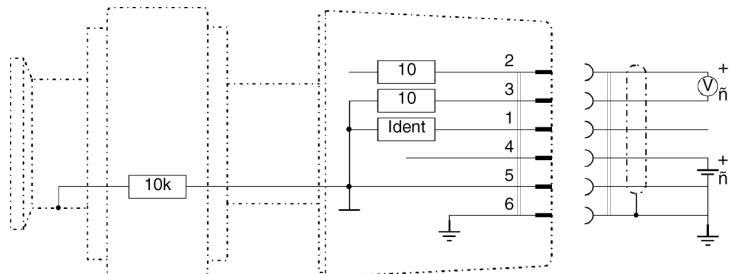


図 1：配線

- ピン 1 : 識別
ピン 2 : 出力信号 (測定信号)
ピン 3 : 信号コモン
ピン 4 : 電源
ピン 5 : 電源コモン
ピン 6 : シールド

コネクタのハンダ面

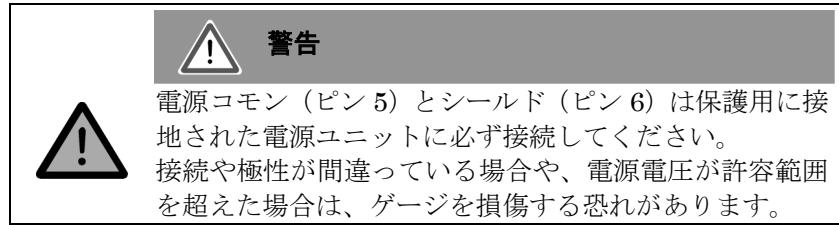

χ コネクタを元通りに組み立てます。

δ コネクタを差し込みます。
コネクタをネジでゲージに固定します。



4 動作


必要な電圧が供給されると直ちに、ピン 2 と 3 の間の測定信号を使用できる状態になります（測定信号と圧力との関係については→付録 A）。

安定するまで、10 分程度お待ちください。ゲージの電源を一度入れたら、圧力に関係なく常時オンのままにしておいてください。

4.1 測定原理

PKR261 は、2 つの独立した測定システム（ピラニ、および逆マグネットロン原理によるコールドカソードシステム）から構成されています。この 2 つのシステムが組み合わされ、ユーザから見ると 1 つの測定システムのようになっています。

測定を行う特定の圧力範囲で最適になるように、測定に関する設定が行われます。

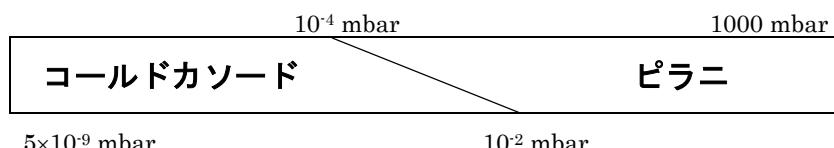

- ピラニ測定回路は常時オンになっています。
- コールドカソード測定回路はピラニ回路により制御され、圧力 $<1 \times 10^{-2}$ mbar の範囲でのみオンになります。

識別出力（ピン 1）はゲージの現在の状態を示します。

圧力	ゲージの緑色ランプ	動作モード	識別
$p > 1 \times 10^{-2}$ mbar	灭	ピラニ単独	$11.1k\Omega$ (ピラニ)
$p > 1 \times 10^{-2}$ mbar	点火	ピラニ単独モード (コールドカソード測定回路は点火されません) 混合動作	$11.1k\Omega$ (ピラニ) $9.1k\Omega$ (混合)

コールドカソード測定回路が点火されていない限り、ピラニ測定値が測定信号として出力されます ($p < 5 \times 10^{-4}$ mbar,"Pirani underrange"と表示されている場合)。

ガスの種類による違い

測定信号は、測定対象となるガスの種類によって異なります。N₂、O₂、乾燥空気、CO の場合は、曲線が正確になります。これ以外のガスの場合は数学的な変換が行われます (→付録 B)。

ゲージを Pfeiffer Vacuum のコンパクトゲージ用測定ユニットとともに使用する場合は、較正係数を入力して表示される測定値を補正することができます (→対応する測定ユニットの図を参照)。

イグニッショնディレイ

コールドカソード測定システムをオンにしたとき、イグニッションディレイが発生します。圧力が低いと次のようにディレイ時間が長くなります。

$$10^{-5}\text{mbar} \approx 1\text{秒}$$

$$10^{-7}\text{mbar} \approx 20\text{秒}$$

$$5 \times 10^{-9}\text{mbar} \approx 2\text{分}$$

コールドカソード測定回路が点火されていない限り、ピラニ測定値が測定信号として出力されます（圧力 $<5 \times 10^{-4}\text{mbar}$ の場合は "Pirani underrange" が表示されます）。

注意

 $p < 3 \times 10^{-9}$ の圧力でゲージをオンにすると、コールドカソードシステムが点火されたかどうかをゲージが認識できず、"Pirani-Underrange"と表示されます。

注意

 PKR 261 のフランジを一度接続したら、圧力範囲に関係なく動作モードのままにしておいてください。こうすることで、コールドカソード測定回路のイグニッショันディレイは常に無視できる程度（<1秒）になり、熱的安定性に与える影響も最小限に抑えることができます。

汚染

注意

 汚染に起因するゲージ動作不良は保証の対象外となります。

ゲージの汚染には、使用するプロセス媒体、前から存在した汚染物質、新しく発生した汚染物質、それぞれの分圧に影響します。 $10^{-4}\text{mbar} \sim 10^{-2}\text{mbar}$ の範囲で連続的に使用すると、重度の汚染状態に陥り、正常な動作時間が短くなる可能性があります。又、メンテナンスの間隔が短くなる可能性があります。定常的に低い圧力 ($p < 1 \times 10^{-6}\text{mbar}$) で使用した場合、クリーニングしなくてもゲージを1年以上動作させることができます（ゲージのクリーニングについては→図17）。

ゲージの汚染は一般に、測定値の誤差の原因になります。


- 圧力が高い範囲 ($1 \times 10^{-3} \sim 0.1\text{mbar}$) では、表示される圧力が高く表示される傾向があります（ピラニエレメントの汚染）。ピラニ測定システムの再調整については→図14。
- 圧力が低い範囲 ($p < 1 \times 10^{-3}\text{mbar}$) では通常、表示される圧力が低く表示される傾向があります（コールドカソードシステムの汚染）。汚染がひどい場合は不安定になります（測定チャンバの層が剥がれ落ちることによる）。非導電性物質によりが汚染されていると、放電が完全に行われない恐れもあります（"Underrange"と表示されます）。

汚染は、以下の方法である程度まで抑えることができます。

- 直進して拡散する粒子に対しては（遮蔽、エルボーなどで）形状的に保護する。
- 汚染物質の分圧が比較的低い場所にゲージのフランジを取り付ける。

（コールドカソード測定システムの）プラズマ状態にある物質に対しては特に注意が必要です。蒸気が発生している間は、一時的にゲージをオフにすることが必要になる場合もあります。

5 メンテナンス

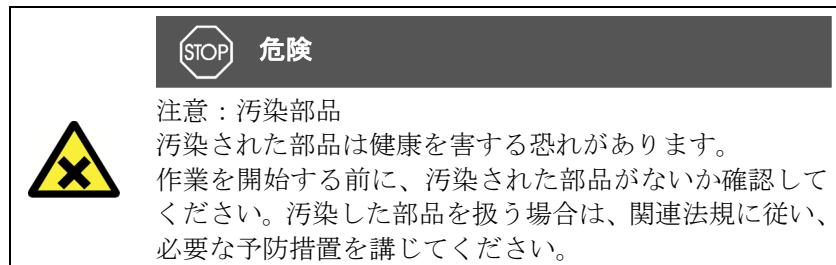

5.1 ゲージの調整

ゲージはメーカーで較正されていますが、気候条件の違い、経年変化、汚染などにより、ゲージの再調整が必要になることもあります（→図13）。

圧力が低い ($<1 \times 10^{-3}$ mbar) 場合に有利なコールドカソード測定回路はメーカーで較正されており、調整することはできませんが、ピラニ測定回路は調整することができます。 10^{-2} mbar～ 10^2 mbar 程度の範囲では圧力ゲージに対する調整の影響は無視できる程度です。

必要な工具

- ドライバ 1.5mm
- 円筒ピン $\phi=3$ mm


手順

α ゲージを動作状態にします（可能であれば、使用される位置で）。


β $p << 10^{-4}$ になるまで真空システムを排気し、10 分間待ちます。

γ ストップに当たるまで銘板を反時計方向に回します。

δ

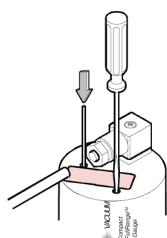

円筒ピンでピンを押しながら、 $<\text{HV}>$ ポテンショメータを、

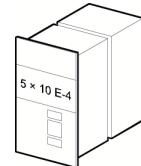


5×10^{-4} mbar に調整した後、ポテンショメータを反時計方向に 120° 回転するか、4.2V に調整します。


ϵ 空気か窒素で大気圧まで換気して 10 分間待ちます。

ϕ ストップに当たるまで銘板を時計方向に回します。

γ

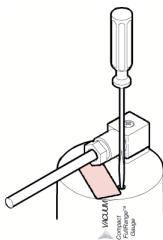

<ATM> ポテンショメータを、
1×10³mbar または 8.6V

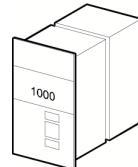

に調整します。

η 銘板を回して元の位置に戻します（カチッと嵌ります）。

5.2 ゲージのクリーニングと部品の交換

警告



注意：洗浄剤

洗浄剤は健康や環境を害する恐れがあります。
洗浄剤の取り扱いと廃棄に関しては、関連法規に従い、
必要な予防措置を講じてください

注意



ゲージのクリーニングを行うときにはピラニエレメント
を交換されることをお奨めします。

必要な工具と素材

- 1.5mm の六角レンチ
- 3.0mm の六角レンチ
- 6.0mm の開口レンチ
- 7.0mm の開口レンチ
- スナップリング用のプライヤ
- 研磨布（400 グレーン）または Scotch-Brite
- ピンセット
- 洗浄用アルコール
- イグニッションエイドの取り付け工具
- イグニッションエイド
- アノード結合部用の金属シール(11)
- バイトンシール（13a）付きのピラニエレメント（13）

5.2.1 ゲージの分解

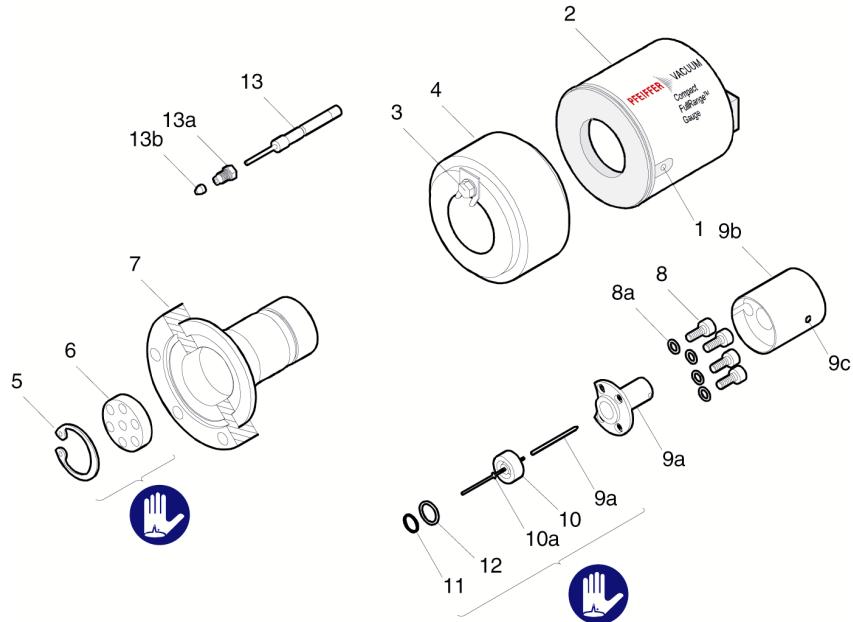


図 2

手順

- 真空システムからゲージを外します (→図 20)。
- エレクトロニクスユニット(2)の側の六角形のソケットセットネジ(1)を緩めます (→図 2)。
- ねじ曲げないように注意しながらエレクトロニクスユニットを外します。**

注意

エレクトロニクスユニットのカバーは外せません。

- マグネットユニット(4)の六角ネジ(3)を緩めてマグネットユニットを外します。

注意

マグネットの力と、ねじれようとする癖により、マグネットユニットと測定チャンバ(7)が外れにくくなっています。

- スナップリング(5)とポールインサー(6)を測定チャンバから外します。
- 六角ソケットセットネジ(9c)を緩め、ねじ曲げないように注意しながら絶縁体(9b)を外します。
- 測定チャンバ背面のロックワッシャ(8a)の付いた 4 本の六角ソケットネジ(8)を外します。
- 次の部品を、示された通りの順序で外します (このときピラニエレメント(13)に力を加えないように注意してください)。
圧力片(9)、アノード延長部(9a)、アノード全体(10)、センタリング用リング(12)の付いた金属シール(11)
- ピラニエレメントのネジ固定部品(13a)を緩め、ピラニエレメントと銅シール(13b)を外します。

これで、各部品を個々にクリーニングして交換できる状態になりました。

5.2.2 ゲージをクリーニングする

手順

測定チャンバとポールインサートのクリーニング

- 研磨布を使用して測定チャンバの内壁面とポールインサートを光沢が出るまで磨きます。

注意

シール面は必ず同心円状にクリーニングしてください。

- 洗浄用アルコールで測定チャンバとポールインサートを洗浄します。
- 測定チャンバとポールインサートを乾燥させます。


アノードのクリーニングと交換

- イグニッションエイド(10a)を取り付け工具で外します(→図2)。
- 研磨布を使用してアノードピンを光沢が出るまで磨きます。

注意

アノードを曲げないように注意してください。セラミック部分に対しては機械的な作業を行ってはなりません。

- 洗浄用アルコールでアノードをクリーニングします。
- アノードを乾燥させます。
- 新しいイグニッションエイド(10a)を取り付け工具に挿入します。
- アノード(クリーニングしたもの、または新しいもの)を、工具の軸と平行になるようにイグニッションエイドの中心に慎重に押し込み、15mm程度の深さまで挿入します。アノードを取り付け後に、最終的な位置を決めます。

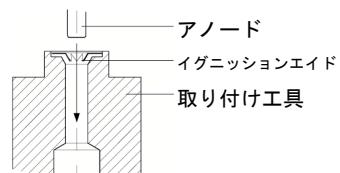

5.2.3 ゲージを組み立てる

手順

- ピラニエレメント(13)のチューブにネジ固定部品(13a)と銅シール(13b)をスライドさせます。
- これら(13、13a、13b)を組み合わせたものを、測定チャンバ(7)の対応する円錐形の穴に挿入します。
- ピラニエレメントをストッパに軽く押し付けながらネジ固定部品(13a)を指で締めます。続いてネジ固定部品を開口レンチで1回転分締めます。
- センタリング用リング(12)の付いた新しい金属シール(11)を測定チャンバ(7)の中心に挿入します。
- イグニッションエイド(10a)と延長部(9a)をスライドさせて被せたアノード(10)を慎重に測定チャンバに挿入します。
- 圧力片(9)を慎重に測定チャンバ上に置きます。

- g) ロックワッシャ(8a)の付いた4本の六角ソケットネジ(8)を差し込み、ストッパに当たるまで均一に締め付けます。
- h) 絶縁部品(9a)を慎重にスライドさせて圧力片(9)に被せ、六角ソケットセットネジ(9c)でロックします。
- i) ストッパに当たる位置まで、取り付け工具でイグニッションエイド(10a)をアノードピンに押し込みます。
- j) 乾燥した窒素で測定チャンバ内の粒子を吹き飛ばします（フランジを下に向けて測定チャンバを持つように注意してください）。
- k) ポールインサート(6)をスライドさせてストッパに当たる位置まで測定チャンバに挿入します。
- l) スナップリング(5)をポールインサートにぴったり嵌めます。

 **注意**





アノードピンがポールインサートの中間の穴の中心に来ているか目視チェックしてください（最大偏心=0.5mm）。

- m) できればリークテストも行ってください（リーク速度<10**(-9)mbar l/s）。必要に応じ、ネジ固定部品(13a)も軽く締め直してください。
- n) マグネットユニット(4)を取り付けて六角ネジ(3)でロックします。
- o) エレクトロニクスユニット(2)を取り付けます（ピラニエレメントのピンをエレクトロニクスユニットの対応する穴に確実に差し込んでください）。
- p) ストッパに当たるまでエレクトロニクスユニットを押し込み、六角ソケットセットネジ(1)でロックします。
- q) ゲージを調整します（→図14）。

5.3 問題が発生した場合の対処

問題	考えられる原因	対策
測定信号が常に <0.5V。 "Error low"。	電源が供給されていない。	電源を入れる。
測定信号が常に >9.5V。 "Error high"。	ピラニ測定エレメントの故障 (フィラメントの断線)。	ピラニエレメントを交換する (→図17)。
	エレクトロニクスユニットの取り付け不良。	エレクトロニクスユニットを正しく取り付ける (→図18)。
緑ランプが点灯し ピラニ単独モード と表示されている (測定信号が常に >4.0V)。 "Pirani underrange"。	コールドカソード放電が点火していない。	ガス放電が点火されると、コールドカソードでまったく点火できない場合があります。(クリーニング→図17)。
P<3×10 ⁻⁹ mbar しかないのに PKR がオンになっている。		圧力をわずかに大きくする。
真空圧は正常だが 測定信号が常に >5V または>10 ⁻³ mbar と表示される。	汚染がひどいなどの原因でピラニ測定回路が調整不良。	ピラニ測定回路を調整し直す (→図14)。調整不可能な場合はピラニエレメントを交換する。
	重いガスを測定した。	対応する式で変換する (→図25)。
	測定チャンバの脱ガスが激しい。	測定チャンバをクリーニングする。
測定信号が不安定。	ゲージが汚染されている。	ゲージをクリーニングする (→図17)。

6 真空システムからゲージを外す

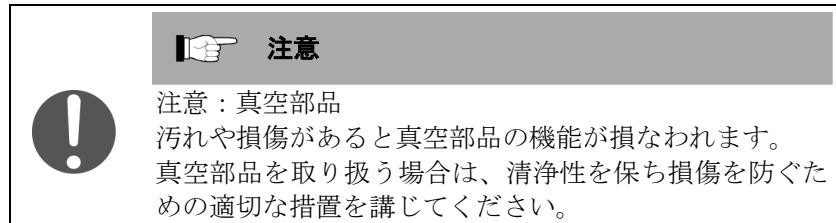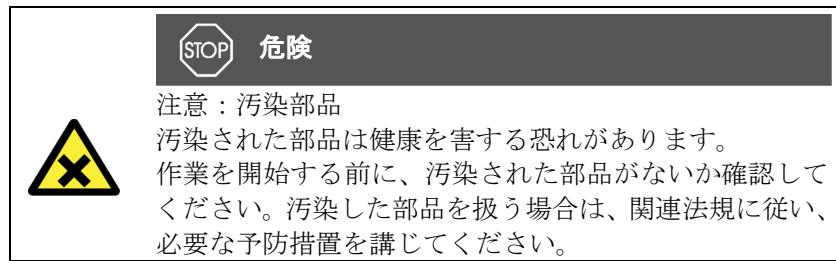


手順

α ゲージの動作を停止します。

β コネクタを抜きます。




γ 真空システムからゲージを外します。

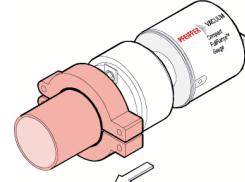

δ 保護キャップを取り付けます。



7 製品の返送

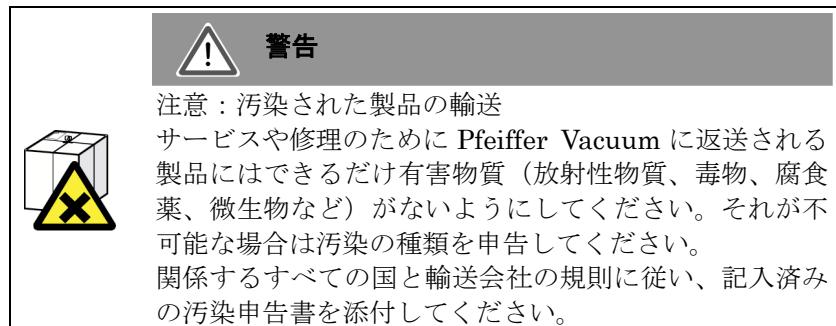

「有害物質による汚染なし」と明示されていない製品は、当社で除
染作業を行い、その料金を請求させていただくことになります。

最寄りのサービスセンターにお問い合わせ下さい。

8 アクセサリ


	発注番号
Pfeiffer Vacuum コンパクトゲージ用 測定ユニットの接続ケーブル	
3 m	BG 448 250-T
6 m	BG 448 251-T
10 m	BG 448 252-T
接続ソケット Hirschmann GO 6 WF 6 接点、アングル型、メス	B 4707 283 MA PT 443 155-X

9 スペアパーツ

スペアパーツをご注文になる場合は次の項目をお知らせください。

- 製品のタイプ
- 製品の銘板に記載されている製造番号
- スペアパーツリストの番号、説明、発注番号

以下のパーツはスペアパーツセットとして用意されています。

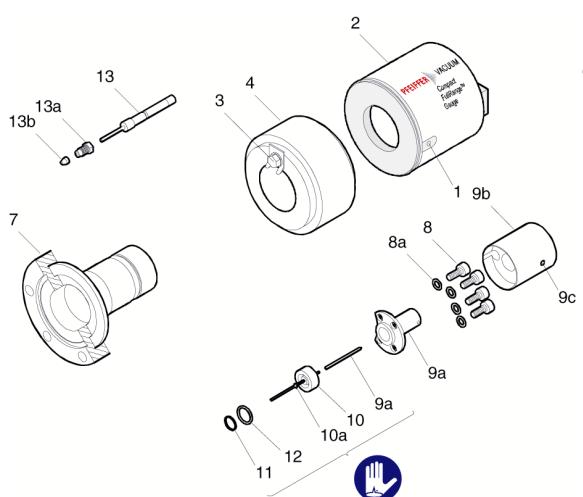

番号	説明	発注番号
	メンテナンスセット (以下の内容が含まれます)	BN 846 241-T
11	シール HNV100(9×1.6) 1 個	
12	センタリング用リング 1 個	
10a	イグニッショニアード 3 個	
	修理セット (以下の内容が含まれます)	BN 846 242-T
13	ガラス結合部の付いたピラニエレメント 1 個	
13a	ネジ固定部品 1 個	
13b	銅シール 1 個	
9a	アノード延長部品 1 個	
10	アノード、完成品 1 個	
10a	イグニッショニアード 3 個	
11	シール HNV100(9×1.6) 1 個	
12	センタリング用リング 1 個	
	イグニッショニアードセット (以下の内容が含まれます)	BN 845 995-T
10a	イグニッショニアード 10 個	
	イグニッショニアード用取り付け工具	BG 510 600
2	エレクトロニクスユニット PKR 251	BN 846 468-T
	測定システム、完成品	
	DN 25 ISO-KF フランジ	BN 846 469-T
	DN 40 ISO-KF フランジ	BN 846 470-T
	DN 40 CF-F フランジ	BN 846 471-T
	交換用ゲージ (故障したゲージは Pfeiffer Vacuum にご返送ください)	
	DN 25 ISO-KF フランジ	PT R26 000-A
	DN 40 ISO-KF フランジ	PT R26 001-A
	DN 40 CF-F フランジ	PT R26 002-A

10 廃棄



警告

注意：環境に有害な物質

製品、使用素材などは特殊な法規に従って廃棄しなければなりません。



環境に適合した廃棄方法についての詳細は、最寄りの Pfeiffer Vacuum サービスセンターにお問い合わせください。

付 錄

A : 測定信号と圧力の関係

変換式

$$p = 10^{1.667 \times U - d}$$

\Leftrightarrow


$$U = c + 0.6 \times \log_{10} p$$

p	U	c	d
[mbar]	[V]	6.8	11.33
[μ bar]	[V]	5.0	8.333
[Torr]	[V]	6.875	11.46
[mTorr]	[V]	5.075	8.458
[micron]	[V]	5.075	8.458
[Pa]	[V]	5.6	9.333
[kPa]	[V]	7.4	12.33

ただし p 圧力 有効範囲
 U 測定信号 5×10^{-9} mbar < p < 1000 mbar
 p 圧力 3.8×10^{-9} Torr < p < 750 Torr
 c,d 定数 (圧力の単位によって異なる) 5×10^{-7} Pa < p < 1×10^5 Pa

変換曲線

圧力 p

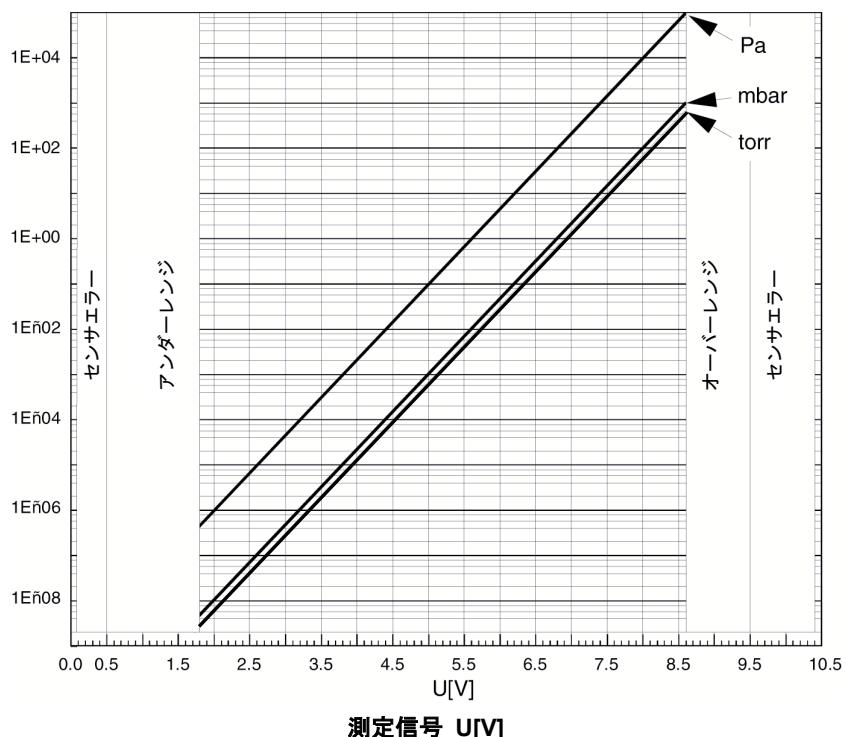


変換表

測定信号 U [V]	[mbar]	圧力 p [Torr]	[Pa]
< 0.5		センサエラー	
0.5 ... 1.82		アンダーレンジ	
1.82	5.0×10 ⁻⁹	3.8×10 ⁻⁹	5×10 ⁻⁷
2.0	1.0×10 ⁻⁸	7.5×10 ⁻⁹	1.0×10 ⁻⁶
2.6	1.0×10 ⁻⁷	7.5×10 ⁻⁸	1.0×10 ⁻⁵
3.2	1.0×10 ⁻⁶	7.5×10 ⁻⁷	1.0×10 ⁻⁴
3.8	1.0×10 ⁻⁵	7.5×10 ⁻⁶	1.0×10 ⁻³
4.4	1.0×10 ⁻⁴	7.5×10 ⁻⁵	1.0×10 ⁻²
5.0	1.0×10 ⁻³	7.5×10 ⁻⁴	0.1
5.6	1.0×10 ⁻²	7.5×10 ⁻³	1.0
6.2	0.1	7.5×10 ⁻⁴	10
6.8	1.0	0.75	100
7.4	10	7.5	1000
8.0	100	75	1.0×10 ⁴
8.6	1000	750	1.0×10 ⁵
8.6 ... 9.5		オーバーレンジ	
9.5 ... 10.5		センサエラー (ピラニの故障)	

B:ガスの種類による違い


表示範囲 10⁻²mbar より
大 (ピラニ単独モード)

表示圧力 (ゲージは空気用に較正)

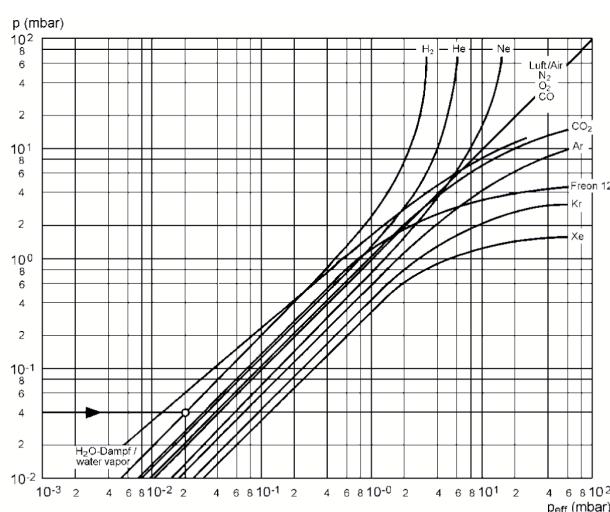

表示範囲 $10^{-6} \sim 0.1$ mbar

表示圧力（ゲージは空気用に較正）

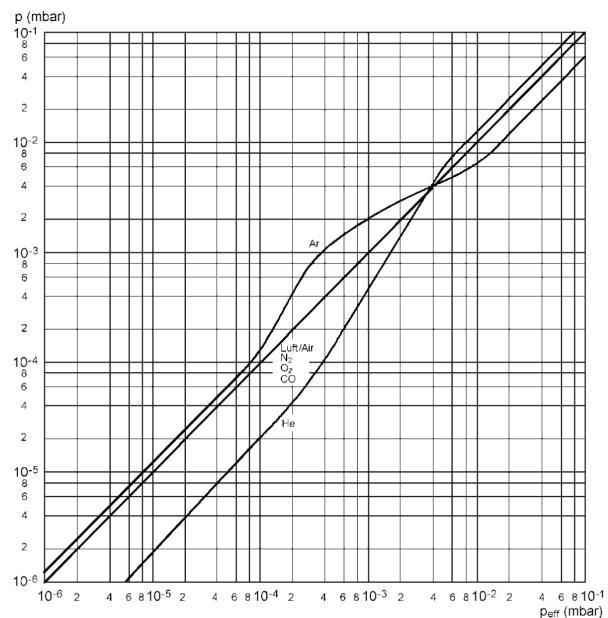

表示範囲 4×10^{-5} mbar
より小

10^{-5} mbar より小さい範囲では、圧力表示は直線になります。空気以外のガスの場合の圧力は、次の簡単な変換式で求めることができます。

$$p_{\text{eff}} = K \times \text{表示圧力}$$

ただし、

ガスの種類	K
空気(N ₂ , O ₂ , CO)	1.0
Xe	0.4
Kr	0.5
Ar	0.8
H ₂	2.4
Ne	4.1
He	5.9

上記の変換係数は平均値です。

注意



ガスと蒸気の混合体が関係してくる場合もよくあります。このような場合は、四重極質量分析計などの分圧測定計器がないと正確な測定を行うことはできません。

汚染申告書 Declaration of contamination

正しく記入された申告書が提出されない限り、真空装置や部品の修理やサービスは行われません。記入が不完全な場合は処理が遅れます。
この申告書の記入と署名は、必ず許可を得た適格者が行ってください。

The repair and/or service of vacuum equipment and components will only be carried out if a correctly completed declaration has been submitted. Non-completion will result in delay.

This declaration can only be completed and signed by authorized and qualified staff.

α 製品に関する説明 Description product		β 返送の理由 Reason for return																														
タイプ Type _____ 品番 Article No. _____ シリアル番号 Serial No. _____		_____ _____ _____																														
χ 使用した処理液 Operating fluid(s) used																																
δ プロセスに関する製品汚染 : Process related contamination of product:																																
<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> 毒物 toxic 腐食性物質 corrosive 生物学的危険 biological hazard 爆発物 explosive 放射性物質 radioactive その他の有害物質 other harmful substances </td> <td style="vertical-align: top; text-align: center;"> <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> yes </td> <td style="vertical-align: top;"> <input type="checkbox"/> yes <input type="checkbox"/> no </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> yes <input type="checkbox"/> no </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> yes <input type="checkbox"/> no </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> yes <input type="checkbox"/> no </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> yes <input type="checkbox"/> no </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> yes <input type="checkbox"/> no </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> yes <input type="checkbox"/> no </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> yes <input type="checkbox"/> no </td> </tr> </table>			毒物 toxic 腐食性物質 corrosive 生物学的危険 biological hazard 爆発物 explosive 放射性物質 radioactive その他の有害物質 other harmful substances	<input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> yes	<input type="checkbox"/> yes <input type="checkbox"/> no			<input type="checkbox"/> yes <input type="checkbox"/> no			<input type="checkbox"/> yes <input type="checkbox"/> no			<input type="checkbox"/> yes <input type="checkbox"/> no			<input type="checkbox"/> yes <input type="checkbox"/> no			<input type="checkbox"/> yes <input type="checkbox"/> no			<input type="checkbox"/> yes <input type="checkbox"/> no			<input type="checkbox"/> yes <input type="checkbox"/> no						
毒物 toxic 腐食性物質 corrosive 生物学的危険 biological hazard 爆発物 explosive 放射性物質 radioactive その他の有害物質 other harmful substances	<input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> yes	<input type="checkbox"/> yes <input type="checkbox"/> no																														
		<input type="checkbox"/> yes <input type="checkbox"/> no																														
		<input type="checkbox"/> yes <input type="checkbox"/> no																														
		<input type="checkbox"/> yes <input type="checkbox"/> no																														
		<input type="checkbox"/> yes <input type="checkbox"/> no																														
		<input type="checkbox"/> yes <input type="checkbox"/> no																														
		<input type="checkbox"/> yes <input type="checkbox"/> no																														
		<input type="checkbox"/> yes <input type="checkbox"/> no																														
<p style="margin-left: 20px;">この製品には、健康を害する物質はありません。 The product is free of any substance which are damaging to health</p>																																
<input type="checkbox"/> yes																																
ε 有害な物質、ガス、副次生成物 Harmful substances, gases and/or by-products																																
<p>製品と接触した恐れがある物質、ガス、副次生成物をすべて記入してください。 Please list all substances, gases and by-products which may have come into contact with the product.</p>																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">商品名/製品名とメーカー Trade/product name manufacturers</th> <th style="width: 25%;">化学物質名（または記号） Chemical name (or symbol)</th> <th style="width: 25%;">危険物質の等級 Dangerous material class</th> <th style="width: 25%;">こぼした場合は、その量 Measures if spillage</th> <th style="width: 25%;">触れた場合の第1の救急法 First aid in case of contact</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>			商品名/製品名とメーカー Trade/product name manufacturers	化学物質名（または記号） Chemical name (or symbol)	危険物質の等級 Dangerous material class	こぼした場合は、その量 Measures if spillage	触れた場合の第1の救急法 First aid in case of contact																									
商品名/製品名とメーカー Trade/product name manufacturers	化学物質名（または記号） Chemical name (or symbol)	危険物質の等級 Dangerous material class	こぼした場合は、その量 Measures if spillage	触れた場合の第1の救急法 First aid in case of contact																												
φ 法律に従っていることの宣言 : Legally binding declaration:																																
<p>私は、この申告書の記入内容が完全であり正確であることを宣言します。汚染製品発送に際しては、該当法規に従って危険物質の梱包、輸送、ラベル表示を行います。</p>																																
<p>I hereby declare that the information supplied on this form is complete and accurate. The dispatch of the contaminated product will be in accordance with the appropriate regulations covering packaging, transportation and labelling of dangerous substances.</p>																																
組織または会社名 Name of organization or company _____ 所在地 Address _____ 電話番号 Phone _____ Eメール E-Mail _____ 氏名 Name _____ 日付および法律に従っていることを示す署名 Data and legally binding signature _____																																
会社印 Company stamp _____																																

ダウンロード : Down load:

www.pfeiffer-vacuum.de/englisch/infoservice/unbedenk.html

コピー : Copies:

オリジナルはメーカーまたは代理店に コピー1部は託送貨物梱包に添付 コピー1部は送り主側の記録として使用

Original to manufacturer or representative -1 copy attach to consignment packaging -1 copy for file of sender

**最先端技術、信頼性、
ユーザーフレンドリー**

ファイファーバキューム社は、ドイツの工業技術、適切なアドバイス、そして信頼のサービスに裏付けられたお客様のご仕様に合わせた革新的なバキュームソリューションを世界中で提供しています。

ターボポンプの発明以来、ファイファーバキューム社は常に業界の標準を築いてきました。業界のリーダーであるというこの自負が、未来へ向けたファイファーバキューム社の原動力となります。

完璧な真空ソリューションをお探しなら、是非ご連絡下さい。

Germany

Pfeiffer Vacuum GmbH
Headquarters
Tel.: +49 (0) 6441 802-0
info@pfeiffer-vacuum.de

Benelux

Pfeiffer Vacuum GmbH
Sales & Service Benelux
Tel.: +800-pfeiffer
benelux@pfeiffer-vacuum.de

China

Pfeiffer Vacuum
(Shanghai) Co., Ltd.
Tel.: +86 21 3393 3940
info@pfeiffer-vacuum.cn

France

Pfeiffer Vacuum France SAS
Tel.: +33 169 30 92 82
info@pfeiffer-vacuum.fr

Great Britain

Pfeiffer Vacuum Ltd.
Tel.: +44 1908 500600
sales@pfeiffer-vacuum.co.uk

India

Pfeiffer Vacuum India Ltd.
Tel.: +91 40 2775 0014
pfeiffer@vsnl.net

Italy

Pfeiffer Vacuum Italia S.p.A.
Tel.: +39 02 93 99 05 1
contact@pfeiffer-vacuum.it

Korea

Pfeiffer Vacuum Korea Ltd.
Tel.: +82 31 266 0741
sales@pfeiffer-vacuum.co.kr

Austria

Pfeiffer Vacuum Austria GmbH
Tel.: +43 1 894 17 04
office@pfeiffer-vacuum.at

Sweden

Pfeiffer Vacuum Scandinavia AB
Tel.: +46 8 590 748 10
sales@pfeiffer-vacuum.se

Switzerland

Pfeiffer Vacuum (Schweiz) AG
Tel.: +41 44 444 22 55
info@pfeiffer-vacuum.ch

United States

Pfeiffer Vacuum Inc.
Tel.: +1 603 578 6500
contact@pfeiffer-vacuum.com



伯東株式会社

東京本社：〒160-8910 東京都新宿区新宿 1-1-13 TEL 03-3225-8938/8939
 関西支店：〒664-8555 兵庫県伊丹市宮の前 2-3-18 TEL 072-784-8269
 名古屋支店：〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄 1-10-21 名古屋御園ビル TEL 052-204-8910
 サービスセンター：〒259-1146 神奈川県伊勢原市鈴川 42 伊勢原工業団地 TEL 0463-96-2005